

Fiche de renseignement d'un événement concernant une commune

Service Départemental de la Haute-Garonne

23/05/2011

Code risque : T	Date de l'événement : 02 mai 2011		
Commune (s) : MONCAUP	Site(s) : Hount (Ruisseau de)		
Autres communes :			
Evt valide : <input type="checkbox"/>	CatNat : expertise RTM : <input type="checkbox"/>		
Evt diffusable : <input type="checkbox"/>	Reconnaissance CatNat : <input type="checkbox"/>	N° de classement : 3134800006	

Caractéristiques du phénomène

Durée du phénomène	Sortie de lit vers 15h00 Pointe de crue vers 15h30 Fin vers 17h00
---------------------------	---

Commentaires sur la durée	
----------------------------------	--

Nature du phénomène	<p>Crue torrentielle du ruisseau de Hount - Le chemin communal N4, pavé à l'amont du village, est devenu le lit d'écoulements torrentiels chargés de pierres qui ont rapidement colmaté la grille amont de l'aqueduc traversant le village. Les écoulements chargés ont alors dévalé la rue en forte pente (Chemin de Barrero) inondant maisons, cours, garages et granges.</p> <p>Dans la traversée du village, rue principale, la partie canalisée, a été saturée et colmatée à l'entrée de l'aqueduc, où de violents débordements sur la rue se sont produits, avec engravement et inondation de la voirie.</p> <p>Là aussi des maisons ont été inondées. Les écoulements torrentiels ont finalement rejoint le ruisseau de Moncaup au niveau du pont, route d'Arguenos, en se déversant en cascades coté rive gauche depuis la RD 39, et en rive droite par la Rue du Moulin de Roc.</p> <p>La rue du lavoir a également été le siège d'écoulements torrentiels chargés.</p>
----------------------------	--

Causes du phénomène	<p>Violent orage avec grêle localisé d'après les habitants vers le Col des Ares.</p> <p>Importants orages également signalés vers l'Ouest (Nistos, etc)</p> <p>Importants ruissellements augmentés par de très probables sorties kartistiques.</p> <p>Situation en cuvette du village.</p>
----------------------------	--

Zone de départ

Localisation	Haut du village (Chemin de Barrero)
---------------------	-------------------------------------

Description	Débouché du chemin communal N4
--------------------	--------------------------------

Zone d'arrivée

Localisation	Village en bordure du Chemin de Carrero, de la Rue du Lavoir, et partie basse, jjusqu'à la confluence avec le Ruisseau de Moncaup.
---------------------	--

Description	Cœur de la zone urbanisée (village historique)
--------------------	--

Impacts du phénomène

Commune (lieu-dit)	Victimes	Dégâts	Perturb	Commentaires
MONCAUP (Village)	N	O	O	<p>--DEGATS-- :</p> <p>Nombreuses maisons, cours, granges, garages inondés. Rues engravées, lavoir rempli de produits de charriage, revêtement routier arraché, canalisations mises à nu, mur de soutènement rue du lavoir écroulé, compteurs électriques renversés en rive gauche du ruisseau de Moncaup, au niveau du pont, canal colmaté, prairies engravées, grange écroulée (Rue du Moulin Roc), dallage de terrasse soulevé, etc...</p> <p>--PERTURBATIONS-- :</p> <p>Intervention des pompiers (maisons inondées), et des services municipaux pour dégagement des rues, curages des aqueducs, grilles, etc, rebouchage des trous sur canalisations, ...</p>

Commentaires

--

Fiche de renseignement d'un événement **concernant une commune**

Service Départemental de la Haute-Garonne

23/05/2011

Documentation

Références	Photos et video d'un habitant (Monsieur Daniel Weissberg - Professeur de Géographie -Université de Toulouse le Mirail) Photos RTM	
Source	Date	Document
MAIRIE	04/05/11	Témoignage oral
PRESSE	04/05/11	Article Dépêche du Midi
RTM	05/04/11	Plan et photos commentées

Commune de MONCAUP (31348)

Village

Crue torrentielle du 02/05/2011

Localisation

Glissement de talus routiers

Mur de soutènement éroulé

Grille d'entrée d'aqueduc colmatée
→ débordement

Conduites d'eau mises à nu

Nombreuses maisons inondées
Rues engravées
Lavoir colmaté, ...

Grange éroulée

Localisation

Glissement de talus routiers

Mur de soutènement éroulé

Grille d'entrée d'aqueduc colmatée
→ débordement

Conduites d'eau mises à nu

Nombreuses maisons inondées
Rues engravées
Lavoir colmaté, ...

Grange éroulée

Pendant la crue



Rue principale Photo M.Weissberg 15h25



Rue principale Photo M.Weissberg 15h32



Rue principale Photo M.Weissberg 15h30



Rue principale Photo M.Weissberg 15h34



Inondation de jardins Photo M.Weissberg 15h36



Maison M Wissberg Photo M.Weissberg 15h46

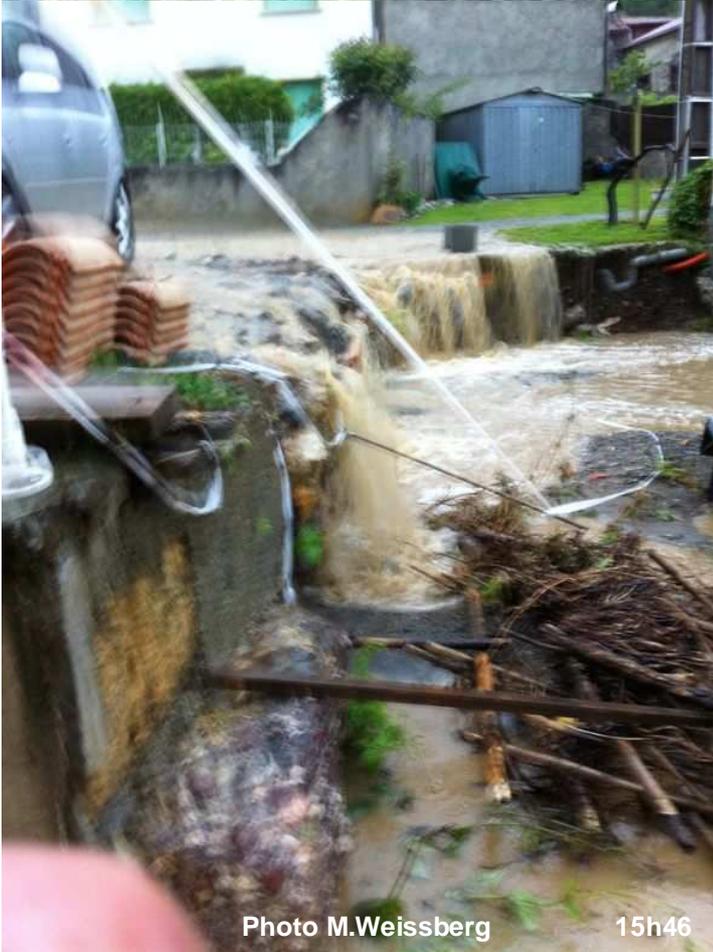


Photo M.Weissberg 15h46



Rue principale Photo M.Weissberg 15h47



Ruisseau de Moncaup Photo M.Weissberg 15h48



Ruisseau de Moncaup Photo M.Weissberg 15h48



Rue du Moulin de Roc Photo M.Weissberg 15h48



Rue principale Photo M.Weissberg 15h49



Ruisseau de Moncaup Photo M.Weissberg 15h50



Rue principale Photo M.Weissberg 15h50




Rue principale Photo M.Weissberg 15h50



Rue principale Photo M.Weissberg 15h50



Rue principale Photo M.Weissberg 15h51

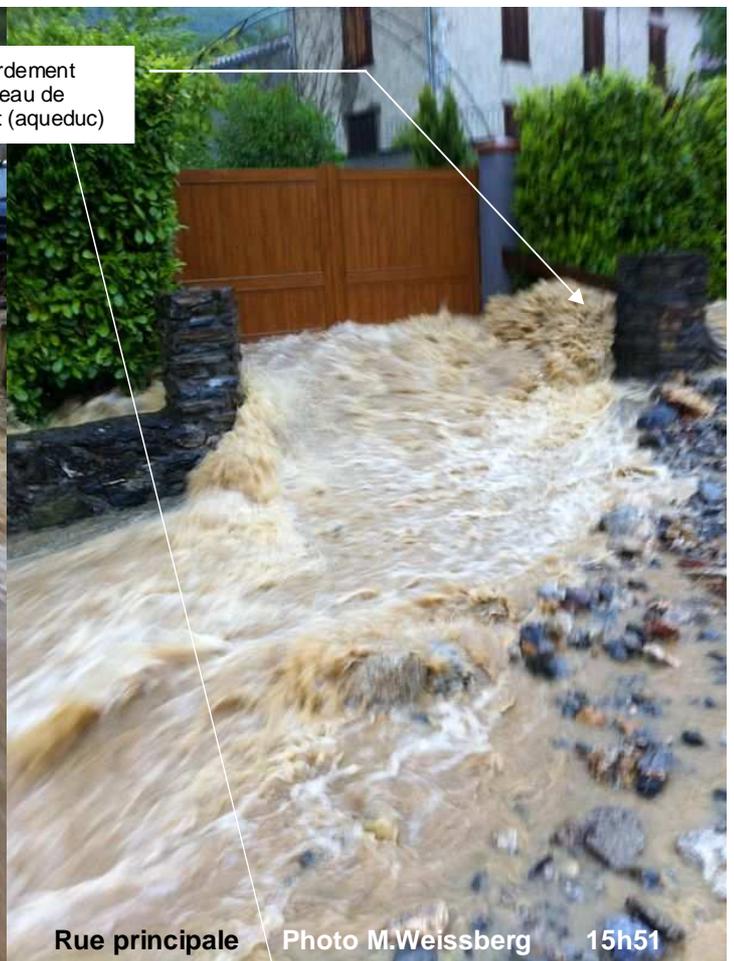

Rue principale Photo M.Weissberg 15h51




Photo M.Weissberg 15h52



Rue principale Photo M.Weissberg 15h53



Rue principale Photo M.Weissberg 15h53

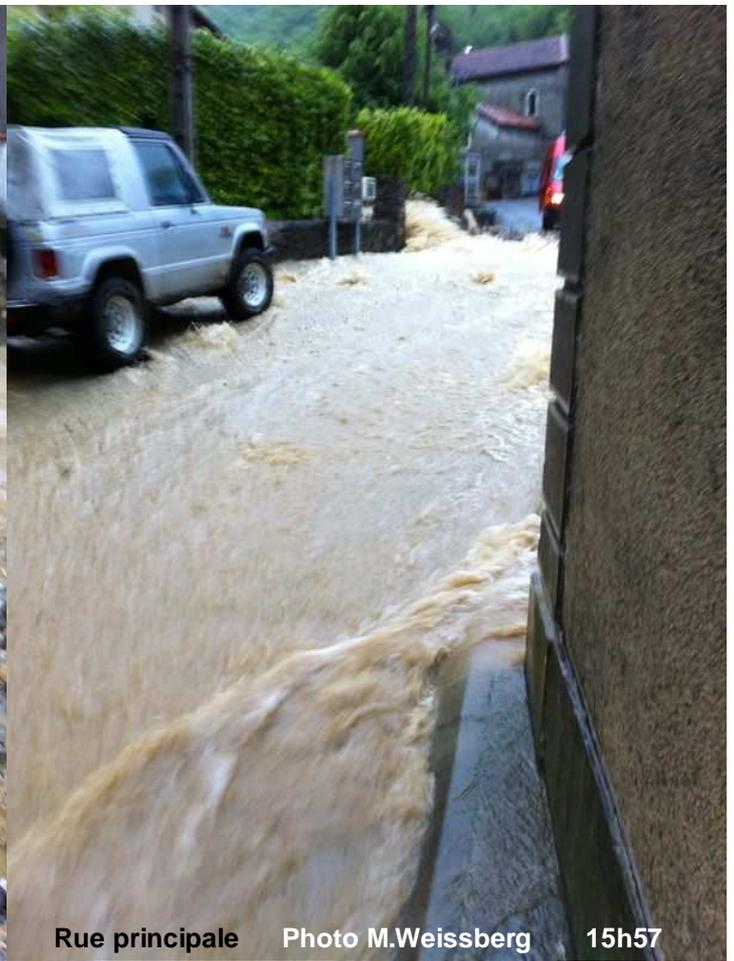


Rue principale Photo M.Weissberg 15h57



Partie amont inondée

Grange Rue du Moulin de Roc

Photo M.Weissberg 15h59

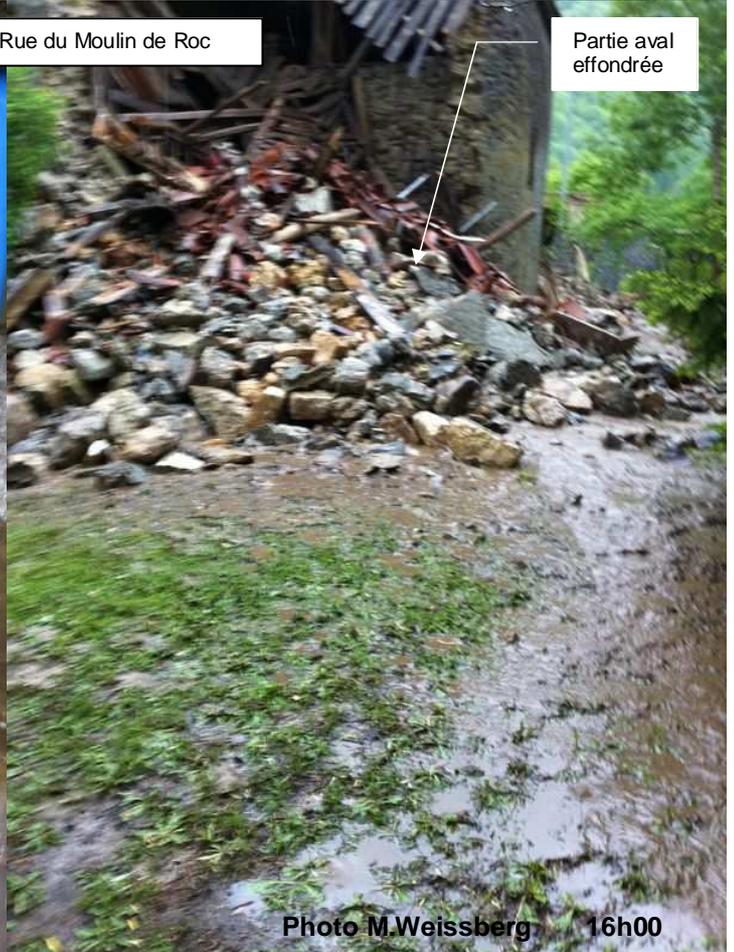


Partie aval effondrée

Photo M.Weissberg 16h00




Ruisseau de Moncaup Photo M.Weissberg 16h00

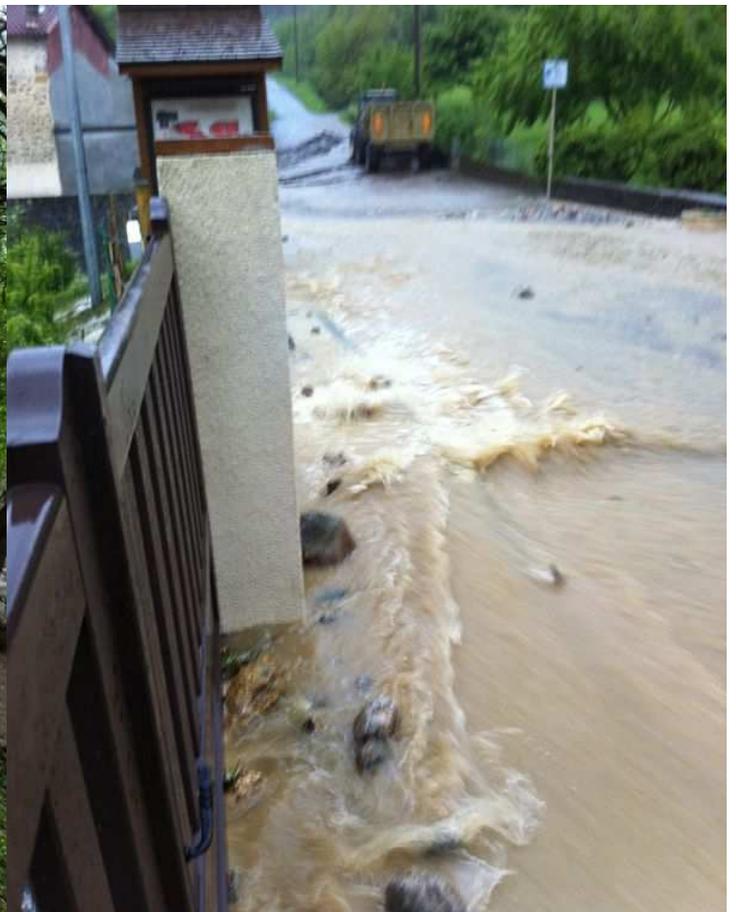


Rue principale Photo M.Weissberg 16h10



Rue principale Photo M.Weissberg 17h11

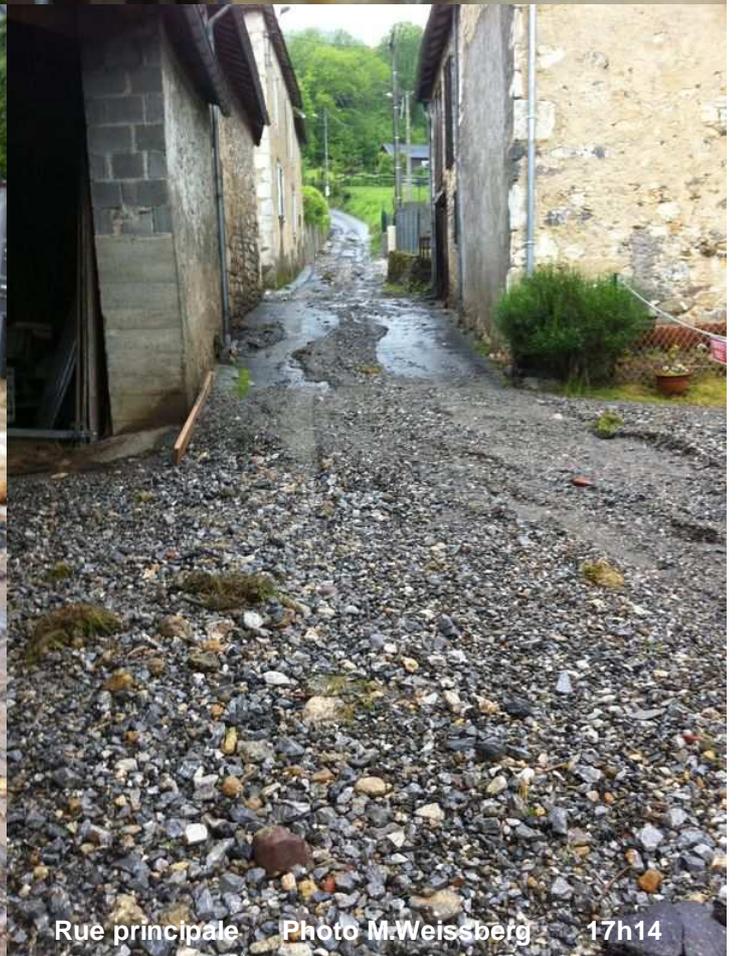


Rue principale Photo M.Weissberg 17h14

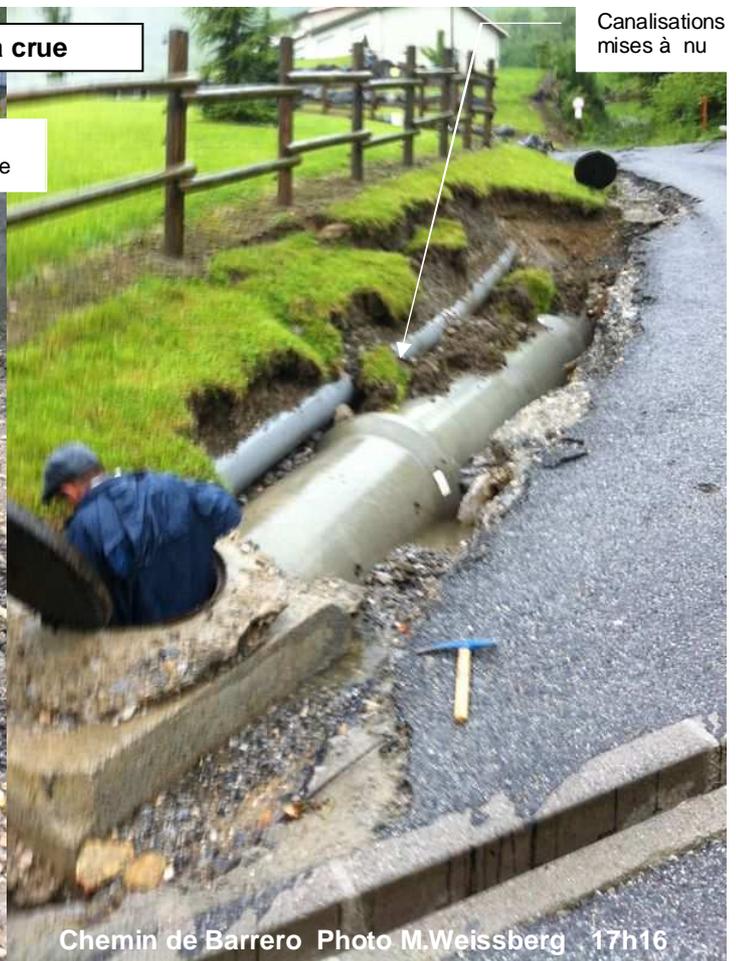



Lavoir Photo M.Weissberg 17h23

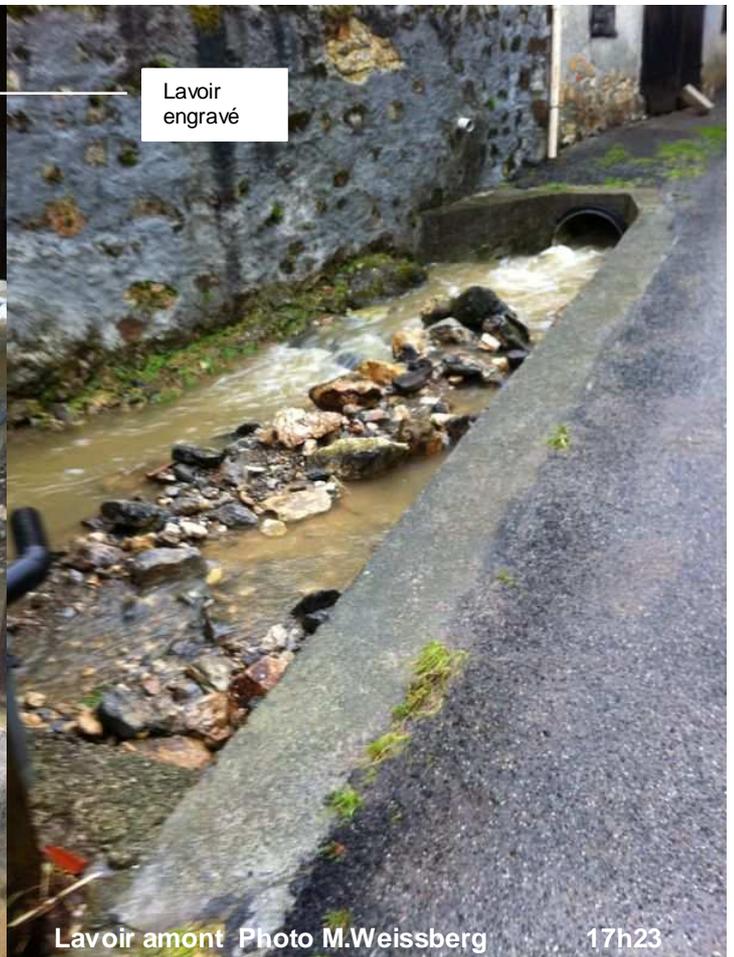


Lavoir engravé

Lavoir amont Photo M.Weissberg 17h23



Goudron arraché

Amont Rue du Lavoir Photo M.Weissberg 17h26

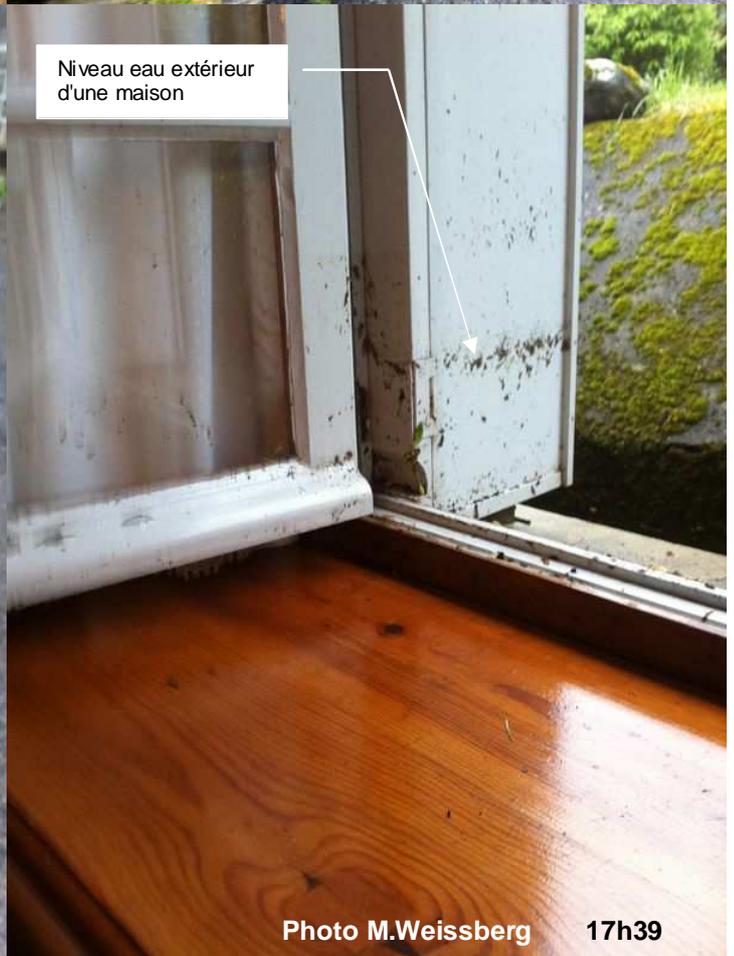

Niveau eau extérieur d'une maison

Photo M.Weissberg 17h39



Maison inondée
Intervention des pompiers




Dallage terrasse soulevé

Photo M.Weissberg

17h39

Photo M.Weissberg

19h00

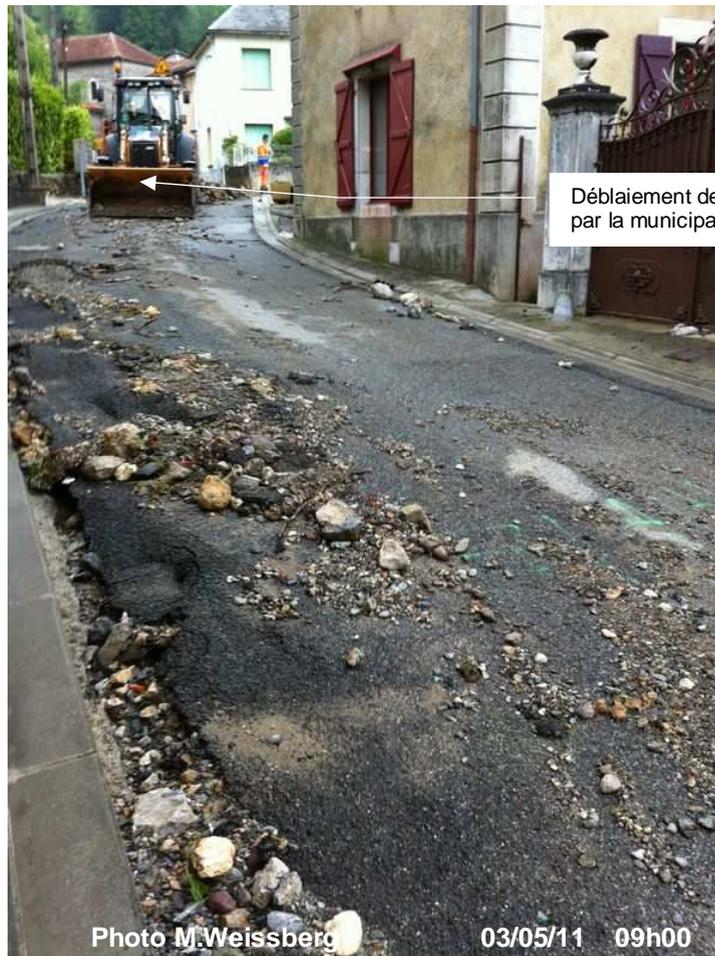

Déblaiement des routes
par la municipalité

Photo M.Weissberg

03/05/11 09h00

RD 618 - Direction Col des Ares
Glissements de talus dégagés par le CG31



Photo RTM 04/05/11

RD 39 entrée Nord du village
Sortie d'aqueduc à l'aval de la route



Photo RTM 04/05/11

RD 39 entrée Nord du village
Effondrement talus aval de la route



Photo RTM 04/05/11

RD 39 entrée Nord du village
Sortie d' aqueduc à l'aval de la route



Photo RTM 04/05/11

RD 39 entrée Nord du village
Entrée d' aqueduc à l'amont de la route



Photo RTM 04/05/11

RD 39 entrée Nord du village
Engravement de prés à l'aval de la route



Photo RTM 04/05/11

RD 39 entrée Nord du village
Déversement des ruissellements de la route vers l'aval



Photo RTM 04/05/11

Rue du lavoir
Effondrement d'un mur de soutènement amont (déblayé)

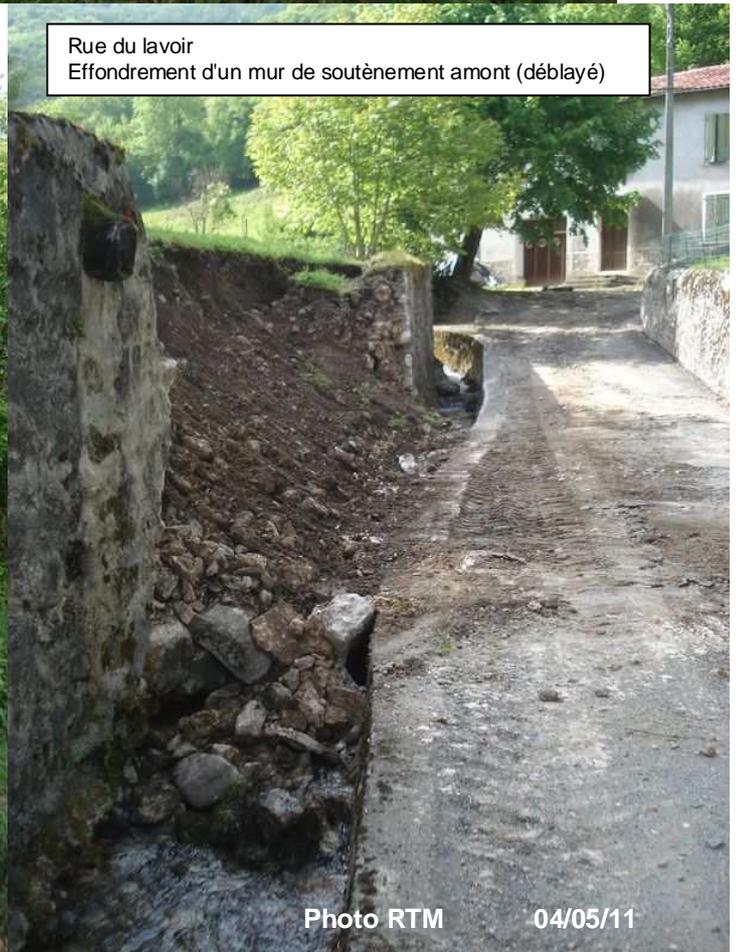


Photo RTM 04/05/11

Amont de la rue du lavoir
Sortie d'eau - Goudron soulevé



Photo RTM 04/05/11

Chemin de Barrero
Entrée de maison engravée

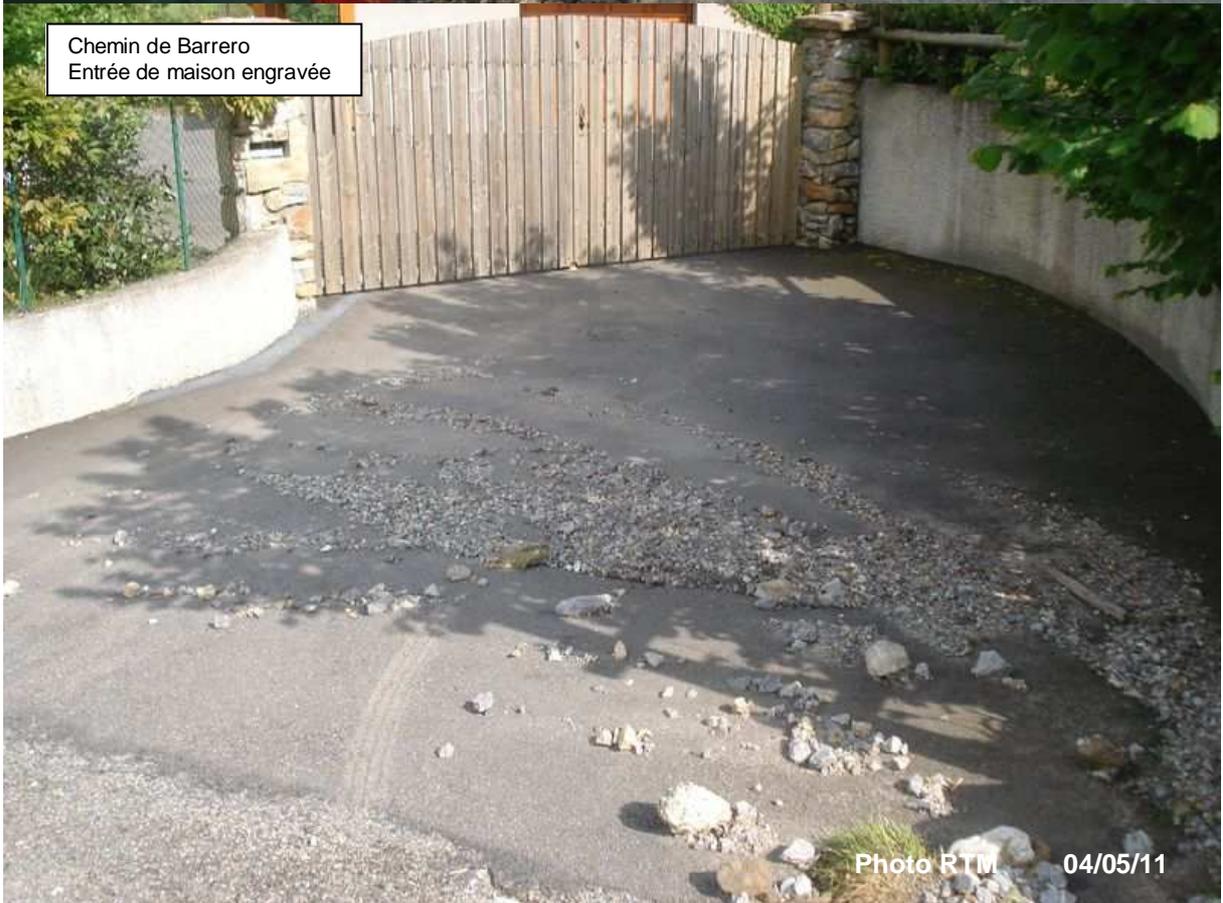


Photo RTM 04/05/11



Chemin de Barrero
Après déblaiement par la municipalité

Photo RTM 04/05/11



Chemin de Barrero- Canalisations mises à nu
Après réparation par la municipalité

Photo RTM 04/05/11

Chemin de Barrero – Débouché du chemin de Hount
Grilles d'entrée d'aqueduc colmatées lors de la crue



Photo RTM 04/05/11

Chemin de Hount – Vue vers l'amont
Écoulements torrentiels pendant la crue



Photo RTM 04/05/11

Piste à l'amont du Chemin de Barrero
Ruissellements intenses lors de la crue



Photo RTM 04/05/11

Chemin de Barrero après remise en
état par la municipalité



Photo RTM 04/05/11

Chemin de Barrero – Débouché du chemin de Hount
Confluence de ruissellements intenses
Colmataes et saturation d'aqueducs pendant la crue.



Photo RTM 04/05/11

Chemin de Hount – Vue vers l'aval
Écoulements torrentiels pendant la crue



Photo RTM 04/05/11

Village – Traces de dépôts
après dégagement



Photo RTM 04/05/11

Village – Rue principale – Amont de la maison de M Weissberg
Traces de dépôts après dégagement



Photo RTM 04/05/11

Piste à l'aval de la Route d'Arguenos, sortie Est du village
Affouillement au débouché de radier



Photo RTM 04/05/11

Piste à l'aval de la Route d'Arguenos, sortie Est du village
Débordements du ruisseau dans les prés – Dépôts de matériaux



Photo RTM 04/05/11

Piste à l'aval de la Route d'Arguenos, sortie Est du village
Débordements du ruisseau dans les prés – Dépôts de matériaux



Photo RTM 04/05/11

Rue du Moulin Roc – Effondrement de murs et clôtures dans la
zone de déversement vers le ruisseau de Moncaup



Photo RTM 04/05/11



Photo RTM 04/05/11

Rue du Moulin Roc – Effondrement de murs et clôtures dans la zone de déversement vers le ruisseau de Moncaup



Photo RTM 04/05/11



Rue du Moulin Roc – Effondrement de murs et clôtures dans la zone de déversement vers le ruisseau de Moncaup



Photo RTM 04/05/11

Rue du Moulin Roc – Effondrement d'une grange



Photo RTM 04/05/11

Rue du Moulin Roc – Effondrement d'une grange



Photo RTM 04/05/11

Ruisseau de Moncaup – Affoulement de berge



Photo RTM 04/05/11



Montcaup. Un déluge dévastateur



L'eau du ruisseau de la Hount a débordé et a dévalé les rues du village avec ses gravats./Photos DDM, Jal.

Le maire Jean-Pierre Lacasia n'en revient pas : « Je suis né ici, j'ai 64 ans, je n'ai jamais vu ça ». Dans l'après-midi de lundi, un orage d'une rare violence s'est abattu sur le village et ses alentours. « C'est la faute au ruisseau de la Hount qui coule en haut. Il a charrié des cailloux qui ont bouché la grille de la canalisation. Et là, tout est descendu. » Hier matin, les rues présentaient un aspect de dévastation saisissant, chaussée défoncée, gravats mêlés de terre sur une hauteur de 10 à 20 centimètres, plaques de bitume arrachées, bosselées comme une croûte, pan de mur écroulé. « On a eu un gros orage en 1977, un autre moins fort en juillet 2008, mais comme celui-là, jamais. On était en voiture avec un ami et on l'a vu arriver au-dessus de Moncaup. On entendait l'eau frapper les feuilles. On est rentré se mettre à l'abri sous une grange. » Au milieu du village, le lavoir est complètement rempli de pierres et de cailloux de bonnes dimensions. « On venait de l'aménager. C'est désolant. » Mais pour le maire, le réconfortant dans ce malheur, c'est la grande solidarité des gens entre eux, et l'efficacité des moyens mis en œuvres par la voirie départementale, les pompiers et les services d'EDF, rapidement en action. « J'ai appelé la préfecture. Ils m'ont dit de faire un dossier. Je vais m'y mettre cette semaine, j'ai de quoi.»